

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
12	2024年第一季度重点检查工地								
13	序号	评价单位	项目名称	建设/代建单位	施工单位	监理单位	存在的隐患问题	隐患图片	具体整改要求
14	1	深圳市福田区建设工程质量安全中心	中洲滨海华府三期主体工程项目	深圳市上沙实业股份有限公司、深圳市汇海置业有限公司	中航建筑工程有限公司	深圳市九州建设技术股份有限公司	1、施工电梯翻板两侧间隙过大，封闭不严实； 2、施工电梯层门底部超 35mm； 3、爬架水平支承桁架转角处连接方式与方案不符； 4、首层走道板底部兜底杆固定方式错误； 5、首层走道局部区域翻板与结构间隙过大，走道板建筑垃圾未及时清理，存在物体打击安全风险； 6、爬架提升 2 天，局部链条仍处于受力中，需及时进行卸荷，局部区域 N 字撑间隙大于2m； 7、塔吊司机通道门未上锁； 8、爬架提升装置螺杆螺帽缺失。	       	
15	2	深圳市福田区建设工程质量安全中心	岁宝国展中心地下室及一区工程	深圳市晟润丰投资发展有限公司	中建八局第一建设有限公司	深圳市九州建设技术股份有限公司	一季度项目发生安全生产事故（1人死亡）		
16	3	深圳市福田区建设工程质量安全中心	福田区景田南区华泰小区城市更新单元项目	深圳市新世界房地产开发有限公司	广东庞大粤西建设工程有限公司	深圳市九州建设技术股份有限公司	3月发生一起人员高坠重伤事件，且工人工资发放不到位引起数宗投诉督办		
17	4	福田区建筑工程工务署	梅红小学建设工程	深圳市振业（集团）股份有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	深圳市大众工程管理有限公司	1、现场4区北侧架子工在脚手架外侧向上攀爬翻越至作业面，攀爬外架高度10m以上。 2、在建工程外脚手架架体外侧安全网封闭连接不严。 3、现场高支模区域架体四周剪刀撑设置不符合要求，剪刀撑搭接扣件数量不足，水平剪刀撑搭接扣件数量不足。		1、责令该工人立即停止作业进行安全教育； 2、脚手架安全网应满挂封闭防护严密； 3、高支模架体四周满搭竖向剪刀撑，水平剪刀撑搭接长度不小于1米，扣件数量不少于3个，扣件末端钢管预留100mm